


COMPTE RENDU PROVISOIRE – INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Agence APAVE
 Bourges
 11,rue Macdonald
 18000 BOURGES
 Tél : 0248509620
 bourges@apave.com

Client
 COMMUNE DE SANCOINS
 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
 18600 SANCOINS
 Tél :


**COMPTE RENDU
 PROVISOIRE**

COPIE

Vérification des installations électriques

N° de rapport: 135807252-001-1
 Date : 13/09/2026

LIEU D'INTERVENTION
 COMMUNE DE
 SANCOINS
 France Services / 32 rue
 de la Croix Blanche
 18600 SANCOINS

Representant:
 M. Boisselier (agent
 technique)

Début de visite:
 07/09/2026
 Fin de visite: 18/09/2026

Intervenants:
 Mr ANTHONY PINTO



**9
 OBSERVATION(S)**

Informations

Ce document qui ne saurait se substituer au rapport réglementaire final de vérification des installations électriques est destiné à présenter la synthèse des Non Conformités (NC) constatées par notre vérificateur à ce jour. Celui-ci est à votre disposition pour les commenter si nécessaire.

Les NC sont classées en fonction de l'arborescence géographique du lieu d'intervention, puis par type d'objet "électrique" inspecté.

Informations relatives aux critères de priorité

Cette disposition dépasse le cadre réglementaire qui n'autorise aucune hiérarchisation des non-conformités. Toutefois, dans un souci de pertinence vis-à-vis des gestionnaires de sites, rien ne s'oppose à établir une évaluation du degré d'urgence de la remise en conformité en fonction du risque estimé de conséquences dommageables à la sécurité des personnes, pérennité de l'exploitation, sauvegarde des biens et impact sur l'environnement. Cette information, subjective, est de nature à apporter une aide à la décision du gestionnaire du site pour établir un ordonnancement des remises en état de conformité.

Ce présent compte rendu fait apparaître les non conformités de gravité 1, 2 et 3..

Informations relatives aux millésimes

Le millésime correspond à l'année de création de la non-conformité dans le présent compte-rendu.

COPIE

Liste des locaux concernés

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
France Services			
France Services	Relais service public RDC		
France Services	Relais service public RDC	Accueil	
France Services	Relais service public RDC	Couloir bureaux	
France Services	Relais service public RDC	Bureau 1	
France Services	Relais service public RDC	Bureau 2	
France Services	Multimédia RDC		
France Services	Multimédia RDC	Circulation / palier	
France Services	Multimédia RDC	Local sous escalier	
France Services	Multimédia RDC	Escalier	
France Services	Multimédia RDC	Salle multimédia	
France Services	Multimédia RDC	Sanitaire	
France Services	Etage		
France Services	Etage	AMCD	
France Services	Etage	Salle de musique	
France Services	Chaufferie (A l'arrière du bâtiment)		
France Services	EXTÉRIEUR		

Ensemble des observations ERT

OBSERVATION(S) GÉNÉRALE(S)

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Générale	Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique. Référentiel : NF C15-100-514 R. 4215-10	Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.	Millésime : 2026 Gravité : 3 Réf : A
Générale	La traçabilité des essais réglementaires périodiques ne figure pas sur le registre de sécurité. Référentiel : 14/12/2011-11 R. 4226-13	Les enregistrer après réalisation (tous les mois : test de fonctionnement de l'éclairage de sécurité et commande de mise au repos; tous les 6 mois : autonomie 1h).	Millésime : 2026 Gravité : 2 Réf : A

France Services \ Relais service public RDC \ Accueil

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Armoire: Armoire accueil	Le dispositif de télécommande de mise au repos des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ne fonctionne plus. Référentiel : 14/12/2011-9 R. 4226-13	A remettre en état ou à remplacer.	Millésime : 2026 Gravité : 2 Spécifique : A

France Services \ Multimédia RDC \ Local sous escalier

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Armoire: TGBT	Le dispositif de télécommande de mise au repos des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ne fonctionne plus. Référentiel : 14/12/2011-9 R. 4226-13	A remettre en état ou à remplacer.	Millésime : 2026 Gravité : 2 Spécifique : A

France Services \ Multimédia RDC \ Salle multimédia

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Ss-récepteur : Prise de courant - Prise de courant Deux prise vers la fenêtre	Continuité à la terre inexistante de la masse. Référentiel : NF C15-100-411 R. 4215-03	Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble.	Millésime : 2026 Gravité : 1 Spécifique : A

France Services \ Etage \ AMCD

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Ss-récepteur : Eclairage - Appareil éclairage	Continuité à la terre inexistante de la masse. Référentiel : NF C15-100-411 R. 4215-03	Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble.	Millésime : 2026 Gravité : 1 Spécifique : A
Ss-récepteur : Eclairage - Appareil éclairage	Câble(s) inutilisé(s), extrémité(s) nue(s) hors tension. Référentiel : NF C15-100-411 R. 4215-03	A supprimer d'urgence ou placer les extrémités sous boîte de jonction IP2x.	Millésime : 2026 Gravité : 1 Spécifique : A

France Services \ Etage \ Salle de musique

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Ss-récepteur : Eclairage - Appareil éclairage	Continuité à la terre inexistante de la masse. Référentiel : NF C15-100-411 R. 4215-03	Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble.	Millésime : 2026 Gravité : 1 Spécifique : A

France Services \ Chaufferie (A l'arrière du bâtiment)

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Ss-récepteur : Autre récepteur CE - Chaudière	Plastron partiellement enlevé. Référentiel : NF C15-100-411 R. 4215-03	Y remédier.	Millésime : 2026 Gravité : 1 Spécifique : A

COPIE

Restriction du contrôle ERP

Aucune restriction

COPIE